Passlock 2003

Contournement pour Passlock GM I et II,Saturn, Hummer H2, VATS et Saturn ION

Programmation Passlock I, II et VATS (MODE 1):

Une fois le module Passlock 2003 correctement connecté.
Placez le sélecteur de mode à Mode 1, Démarrez le véhicule avec la clé.
Ajustez le potentiomètre (max. 20 tours) jusqu'à ce que le LED s'éteigne.
Ajustez le LED au centre de la fenêtre lumineuse.
Le module est maintenant prêt à fonctionner en Mode 1.

Programmation Passlock Saturn ION & autres (MODE 2):

Une fois le Passlock 2003 correctement connecté avec le fils noir à la masse.
Placez le sélecteur de mode à **Mode 1 pour la programmation**. Démarrez le véhicule avec la clé, **maintenir la clé en position start** et ajustez le potentiomètre jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
Mettre la clé en position OFF et placez le sélecteur de mode à Mode 2.
Le module est maintenant prêt à fonctionner en Mode 2.

MODE 1 VEHICLE

Compatible avec plusieurs autres véhicules, consultez notre site internet **http://support.fortinautoradio.com**

PASSLOCK I :		**PASSLOCK II : suite**		**PASSLOCK II : suite**	
CAVALIER	1995 - 1999	Blazer	1998 - 2004	SaturnL300	2002 -2004
SUNFIRE	1995 - 1999	Envoy-Jimmy	1998 - 2005	Saturn Sedan	2000-2002
GRAND AM	1995 - 1998	Express-Van	1998 - 2005	Saturn Vue	2002-2005
SKYLARK	1996 - 1998	Impala-Monte	2000 - 2005		
		Malibu	1997 - 2003	Chevolet Equinox	2005 (Option key sence)
PASSLOCK II :		S-10/15	1998 - 2001		
Escalade	1999 - 2005	Tahoe-Yukon	1998 - 2005		
Astro-safari	1998 - 2005	Silverado	2000-2005		
C/K Pickup	1998 - 2005	Intrigue	1997- 2001		
Avalanche	2002 - 2005	Alero	1999 - 2003		
CAVALIER	2000 - 2005	Bravada	1998 - 2005		
SUNFIRE	2000 - 2005	Hummer H2	2002 - 2005		

MODE 2 VEHICLE

Saturn ION	2003-2005	
Chevrolet Cobalt	2005	Sans Alarme d'origine
Pontiac Pursuit	2005	Sans Alarme d'origine

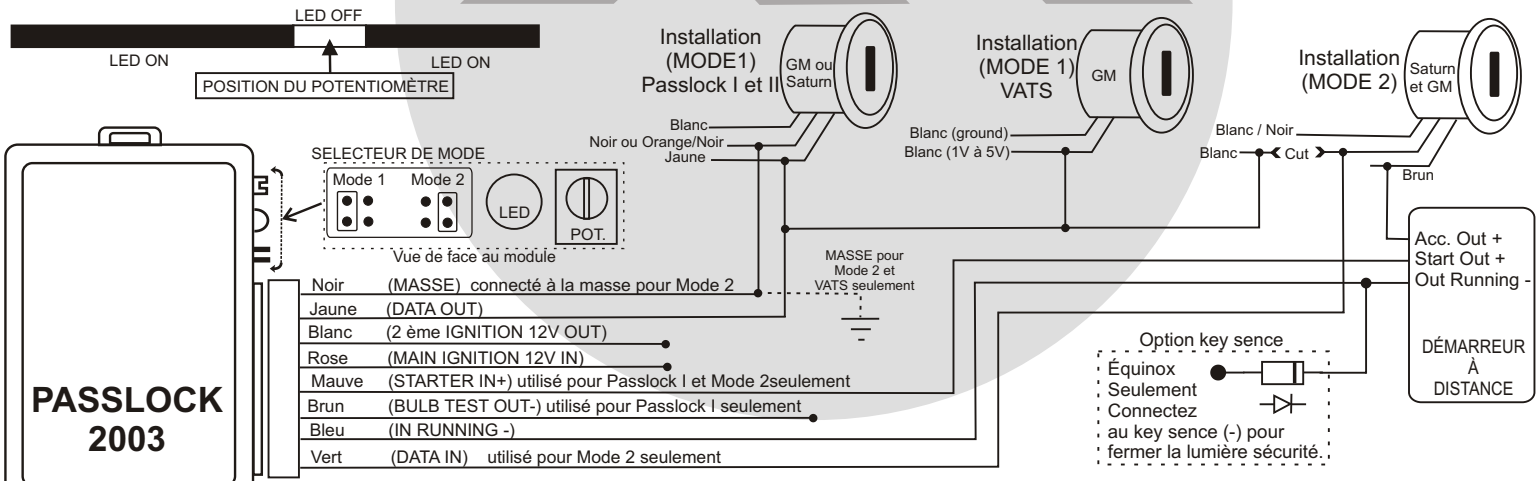

FAIT AU CANADA

Version : 1.2.B
Revision : 28-09-2005

SUPPORT TECHNIQUE :
TEL : 514-255-0446 FAX: 514-255-1367
Web: http://support.fortinautoradio.com

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pû être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Passlock 2003

Contournement pour Passlock GM I et II,Saturn, Hummer H2, VATS et Saturn ION

Programmation Passlock I, II et VATS (MODE 1):

Une fois le module Passlock 2003 correctement connecté.
Placez le sélecteur de mode à Mode 1, Démarrez le véhicule avec la clé.
Ajustez le potentiomètre (max. 20 tours) jusqu'à ce que le LED s'éteigne.
Ajustez le LED au centre de la fenêtre lumineuse.
Le module est maintenant prêt à fonctionner en Mode 1.

Programmation Passlock Saturn ION & autres (MODE 2):

Une fois le Passlock 2003 correctement connecté avec le fils noir à la masse.
Placez le sélecteur de mode à **Mode 1 pour la programmation**. Démarrez le véhicule avec la clé, **maintenir la clé en position start** et ajustez le potentiomètre jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
Mettre la clé en position OFF et placez le sélecteur de mode à Mode 2.
Le module est maintenant prêt à fonctionner en Mode 2.

MODE 1 VEHICLE

Compatible avec plusieurs autres véhicules, consultez notre site internet **http://support.fortinautoradio.com**

PASSLOCK I :		**PASSLOCK II : suite**		**PASSLOCK II : suite**	
CAVALIER	1995 - 1999	Blazer	1998 - 2004	SaturnL300	2002 -2004
SUNFIRE	1995 - 1999	Envoy-Jimmy	1998 - 2005	Saturn Sedan	2000-2002
GRAND AM	1995 - 1998	Express-Van	1998 - 2005	Saturn Vue	2002-2005
SKYLARK	1996 - 1998	Impala-Monte	2000 - 2005		
		Malibu	1997 - 2003	Chevolet Equinox	2005 (Option key sence)
PASSLOCK II :		S-10/15	1998 - 2001		
Escalade	1999 - 2005	Tahoe-Yukon	1998 - 2005		
Astro-safari	1998 - 2005	Silverado	2000-2005		
C/K Pickup	1998 - 2005	Intrigue	1997- 2001		
Avalanche	2002 - 2005	Alero	1999 - 2003		
CAVALIER	2000 - 2005	Bravada	1998 - 2005		
SUNFIRE	2000 - 2005	Hummer H2	2002 - 2005		

MODE 2 VEHICLE

Saturn ION	2003-2005	
Chevrolet Cobalt	2005	Sans Alarme d'origine
Pontiac Pursuit	2005	Sans Alarme d'origine

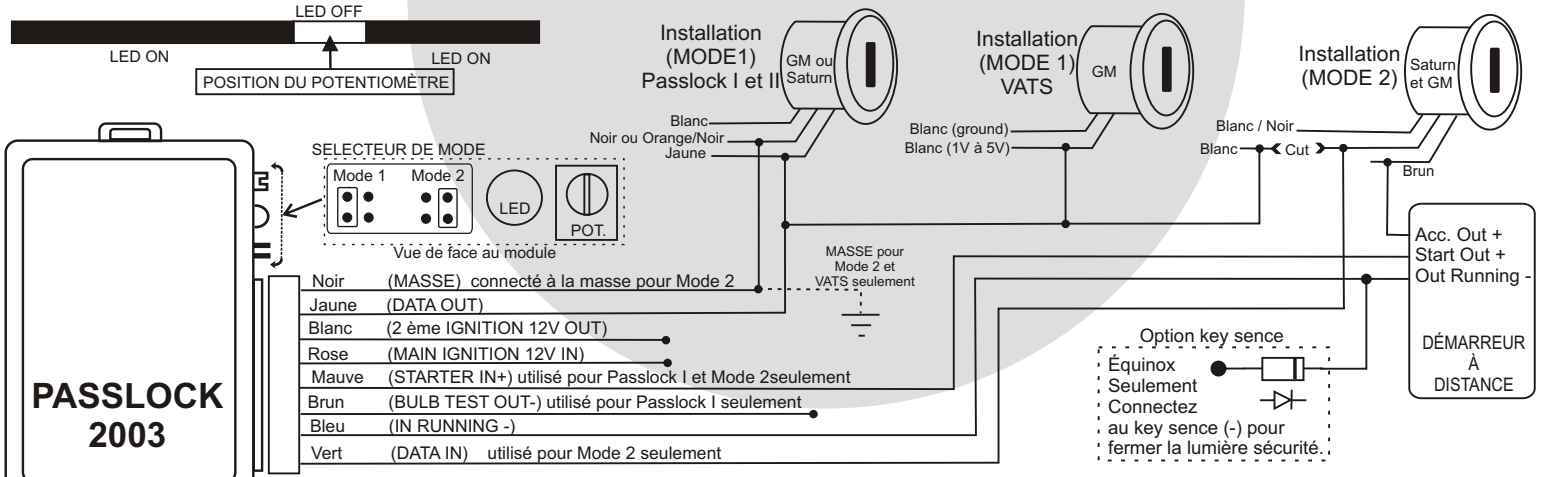

FAIT AU CANADA

Version : 1.2.B
Revision : 28-09-2005

SUPPORT TECHNIQUE :
TEL : 514-255-0446 FAX: 514-255-1367
Web: http://support.fortinautoradio.com

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pû être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.